
Montageanleitung und Gebrauchshinweise

Waschtischprogramm WETSET PLUS




POLLECKER FINOFLEX GmbH Mineralwerkstoffverarbeitung Daniel-Eckhardt-Str. 42 45356 Essen fon+49(0)201 8 33 86 20 fax+49(0)201 8 34 53 20 info@mineralwerkstoff.de www.mineralwerkstoff.de

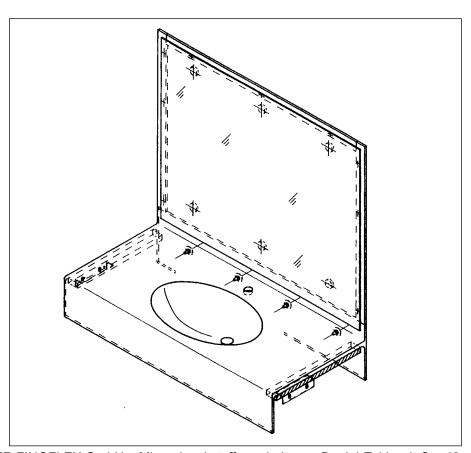

1a) Lieferumfang


WETSET PLUS Einzelwaschtisch

Prüfen Sie Lieferumfang und Unversehrtheit der Produkte

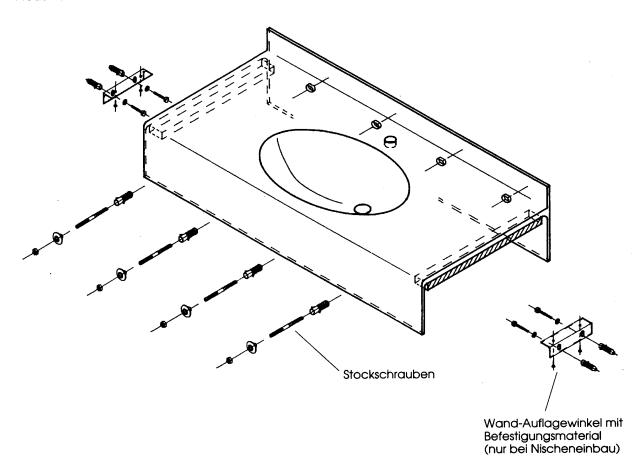


1b) Lieferumfang


WETSET PLUS Einzelwaschtisch mit Spiegelauflageleisten

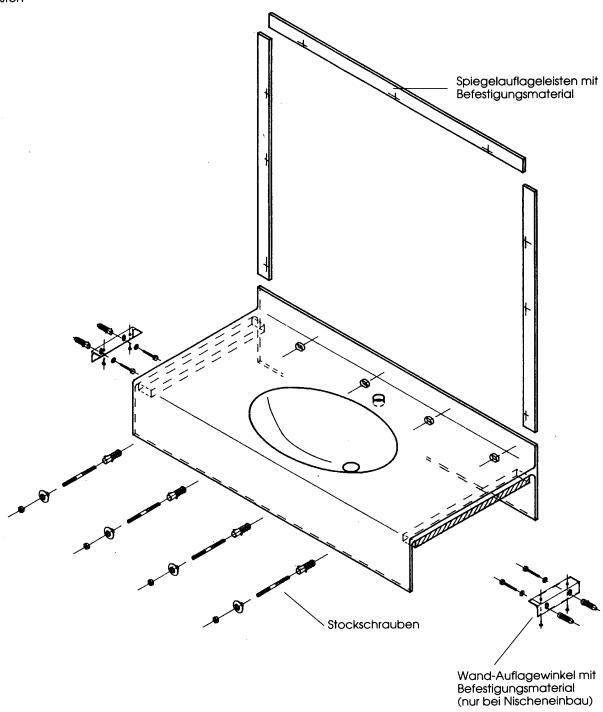


2a) Aufbau

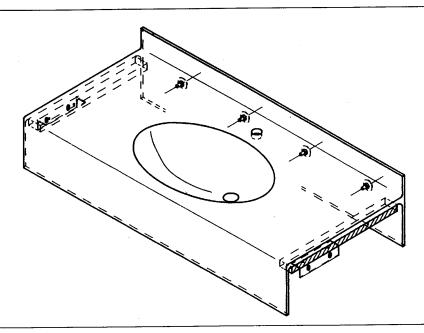



2b) Aufbau

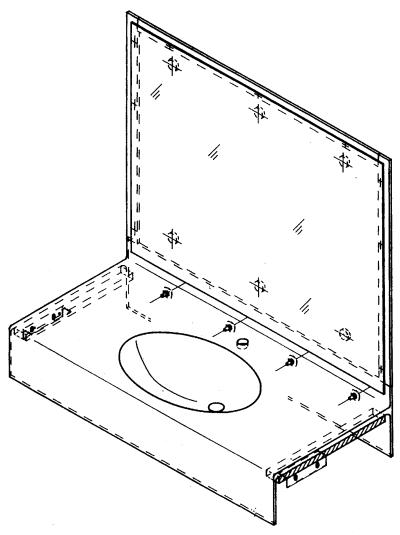


3) Technische Daten

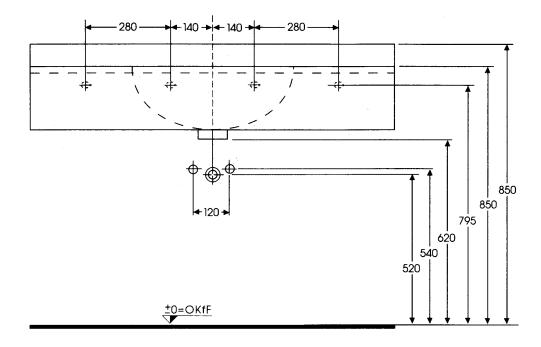

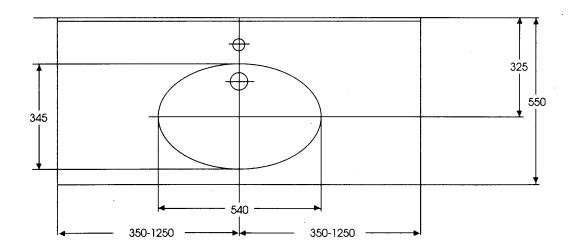

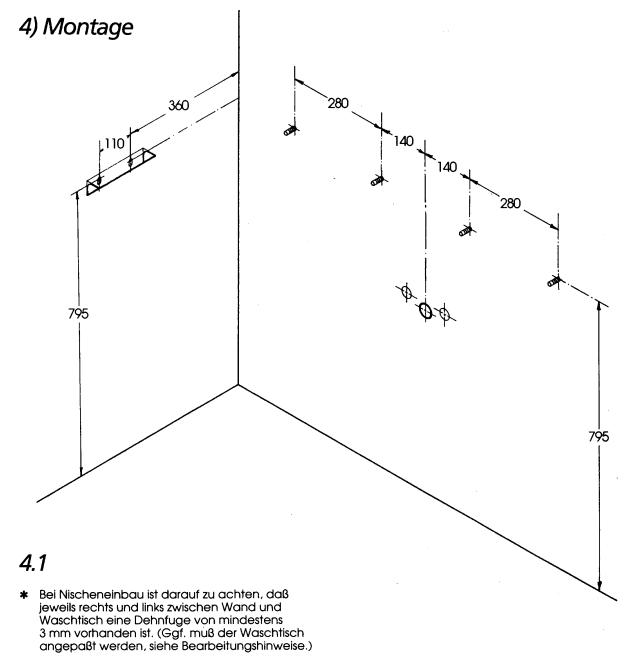


- * Stockschrauben montieren
- Wand-Auflagewinkel montieren (nur bei Nischeneinbau) gemäß Abb.

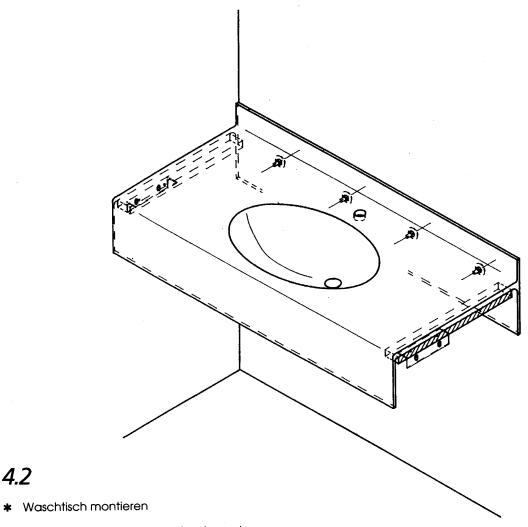


Wand-Auflagewinkel nur unter den unter-geklebten Auflagehölzern am Waschtisch mit den mitgelieferten Kreuzschlitzschrauben 4 x 19 mm befestigen

4.2

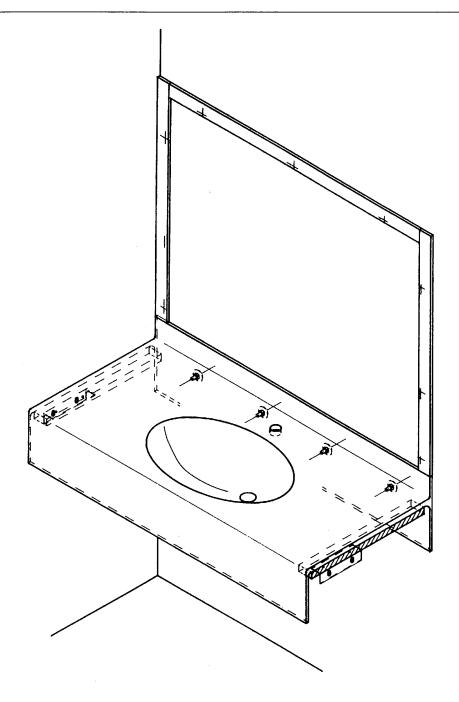

4.3

* Spiegelauflageleisten montieren gemäß Abb.

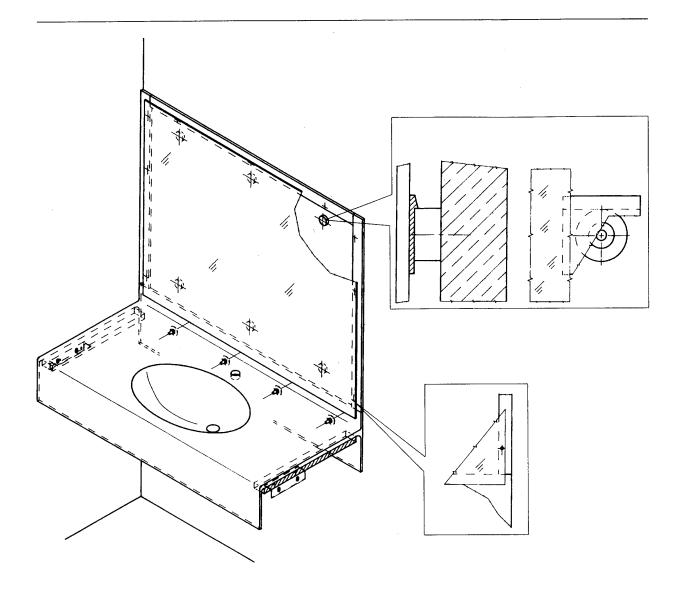

4.4

- * Achten Sie beim Ausmessen bzw. bei der Montage des Spiegels darauf, daß der Spiegel die Bohrlöcher der Spiegelauflageleisten verdeckt gemäß Abb.
- Spiegel mit Wandabstand von 12 mm montieren gemäß Abb.

VARICOR® Bearbeitung

VARICOR® ist ein Mineralwerkstoff und läßt sich ähnlich wie Schichtstoffplatten sägen, fräsen, bohren und schleifen.

Sägen und Fräsen

Um gegebenenfalls VARICOR® exakt auf der Baustelle anpassen zu können, benötigen Sie eine Handkreissäge mit Führungsschiene und ein Hartmetallsägeblatt mit 10-16 mm Zahnteilung, Spanwinkel 8-10° oder eine Handoberfräse mit Anlaufring und Hartmetallfräser.

Stichsägen

Stichsägen eignen sich aufgrund ihrer Arbeitsweise (Kerbbildung durch Hubbewegung) nicht und dürfen nicht verwendet werden!

Bohren

Mit einer Handbohrmaschine oder Handoberfräse wird jede Bohrung bei niedrigem Schnittdruck ausbruchfrei. Für Bohrungen bis 10 mm verwenden Sie einen Hartmetallbohrer mit Dachformspitze 60°. Bohrungen mit größerem Durchmesser, z. B. für Hahnlöcher oder Untertischseifenspender, können mit einem Zylinderkopfbohrer oder einer Zylindersäge ausgeführt werden.
Größere Ausschnitte fräsen Sie mit der Handobarfräse. Die Ausschnitte in den Ek

Größere Ausschnitte fräsen Sie mit der Handoberfräse. Die Ausschnitte in den Ekken müssen mit einem Radius von min. 10 mm versehen werden.

Schleifen

Schnittkanten müssen mit Schleifpapier (Körnung 180) geschliffen werden. Hierzu können Sie einen Schwingschleifer oder Handschleifklotz benutzen.

VARICOR® Pflege

Produkte aus dem Mineralwerkstoff VA-RICOR® sind reinigungsfreundlich und pflegeleicht. Was Sie dennoch dabei beachten sollten:

Verwenden Sie zur einfachen Reinigung warmes Wasser und haushaltsübliche Seifenlösungen.

Hartnäckige Flecken und Gebrauchsspuren aller Art können problemlos mit einem feuchten Schwamm (z. B. Scotch Brite) und Reinigungsmilch entfernt werden.

Brandflecken, entstanden z. B. durch Ablegen von Zigaretten, und tiefe Kratzer sollten über eine größere Fläche mit Naßschleifpapier (Körnung 400) behandelt werden. Eine Glanzanpassung an die umliegenden Flächen wird durch die Verwendung von Schleifflies (z. B. Scotch Brite Kissen Typ 7447) erreicht.

Sollte die Beschädigung durch Schleifen nicht zu beheben sein, läßt sich VARI-COR®in Verbindung mit demVARICOR®-Spezialkleber wieder vollwertig und nahtlos reparieren. In einem solchen Fall nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf (Tel.: 0201 - 8 33 86 20).

